

作業事例集一切断面を研磨する場合のデータ加工

- ・本資料は、レーザー加工機が正常にセットアップされていることが前提になります。
- ・本資料は、RSD-SUNMAX シリーズ用制御ソフト LaserCut が正常にインストールされていることを前提にしています。


① 切断面を研磨する場合のデータ加工

素材によっては、レーザー加工によって、断面に焦げが発生したり、溶解によってバリが発生したりします。焦げやバリなどが問題になる場合は、レーザー加工後に切断面を研磨する必要があります。

その場合、削りしろを見越して加工データを作成しても良いのですが、LaserCut を使用すれば、実寸データであっても、簡単に削りしろをつけることができます。


② 実寸データ

例として、下図のような、データを切断します。外側の輪郭は1mm大きめに、内側の二つのくりぬき穴は、1mm小さめにします。

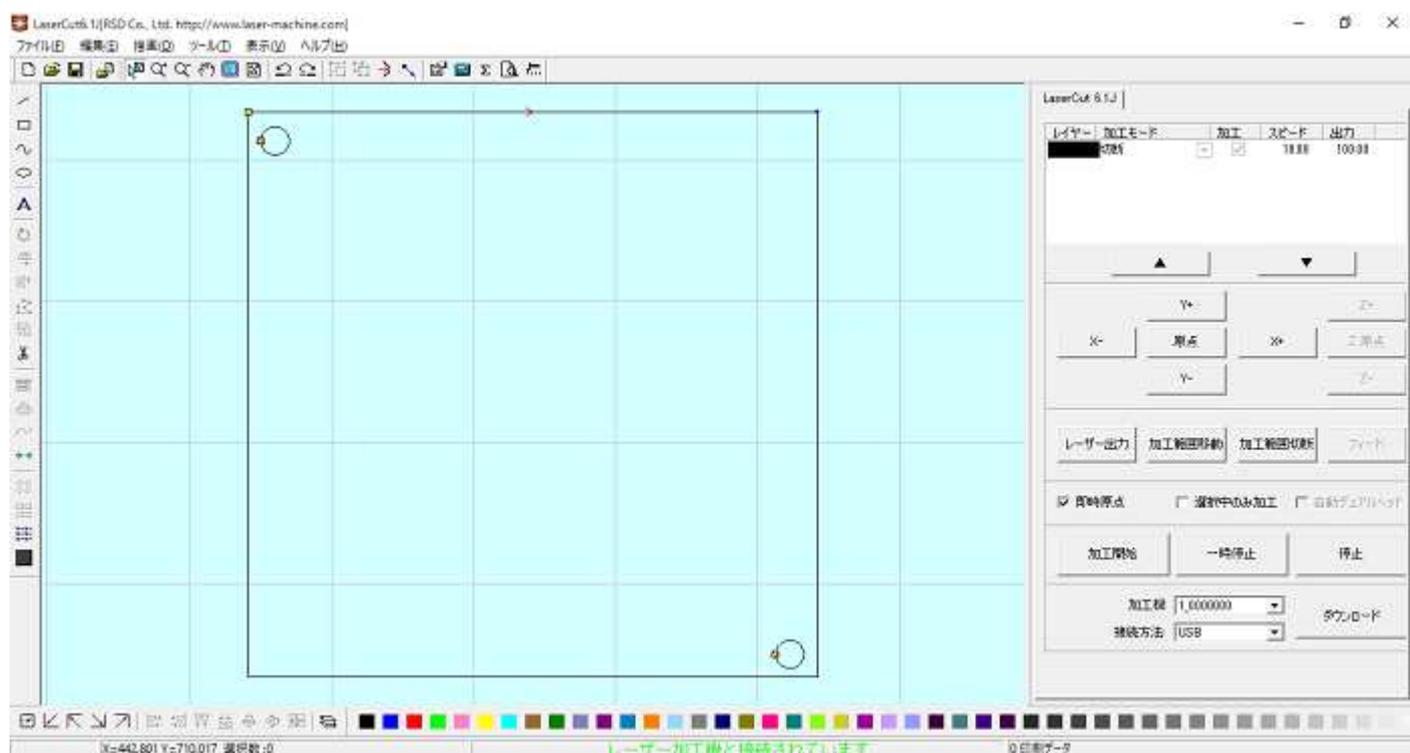

③ オフセット

削りしろを付けるには、LaserCut のオフセット機能を使用します。まずはじめに全てのオブジェクトを選択状態にし、「オフセット」をクリックします。

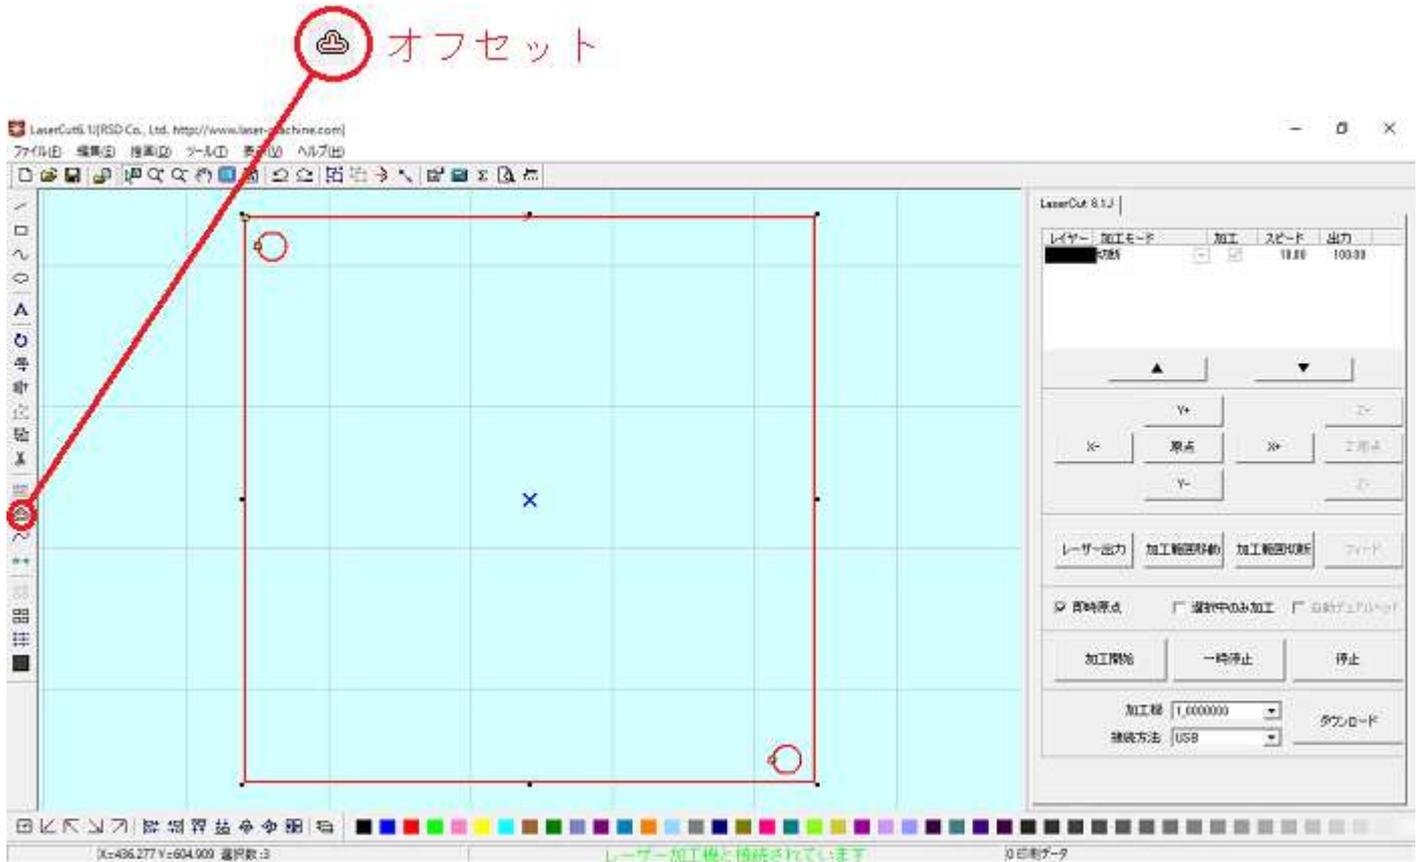

「オフセットの設定」ダイアログが表示されます。データにおよび加工内容によって、適切に設定します。



・ **コーナー形状**：直線／円弧 データのコーナーで直線状にオフセットするか、円弧状にオフセットするかを選択します。鋭角の場合、「直線」にした場合は、鋭角を保ったままオフセットしますが、「円弧」の場合は、先端が丸くなります。加工内容によって、選択してください。

今回の作業事例では「直線」にします。

・ **距離**：オフセット量[mm]を設定します。今回の作業事例では、削りしろが1[mm]なので、「1」に設定します。

・ **外側・内側・自動・内側と外側**：オフセットの方向を選択します。同一サイズの削りしろを付ける場合は、通常は全てのオブジェクトを選択した状態で、「自動」に設定します。「自動」に設定した場合、オブジェクトの位

置によって、LaserCut が外側と内側を自動で判定し、オフセットデータを生成します。


場所によって削りしろのサイズ、有無を変更したりする場合は、それぞれの選択したオブジェクトに対して、「外側」または「内側」を設定します。

「内側と外側」は、二重のオフセットとなりますので、削りしろの生成には使用しません。線データに、線の太さを考慮した加工を行う場合などに使用します。

今回の設定事例では、「自動」に設定します。

・結合：線の結合を行うかどうかの設定を行うます。通常はチェックを入れます。今回の設定事例でもチェックを入れます。

OK ボタンをクリックすると、新しいレイヤーでオフセットデータが生成されます。

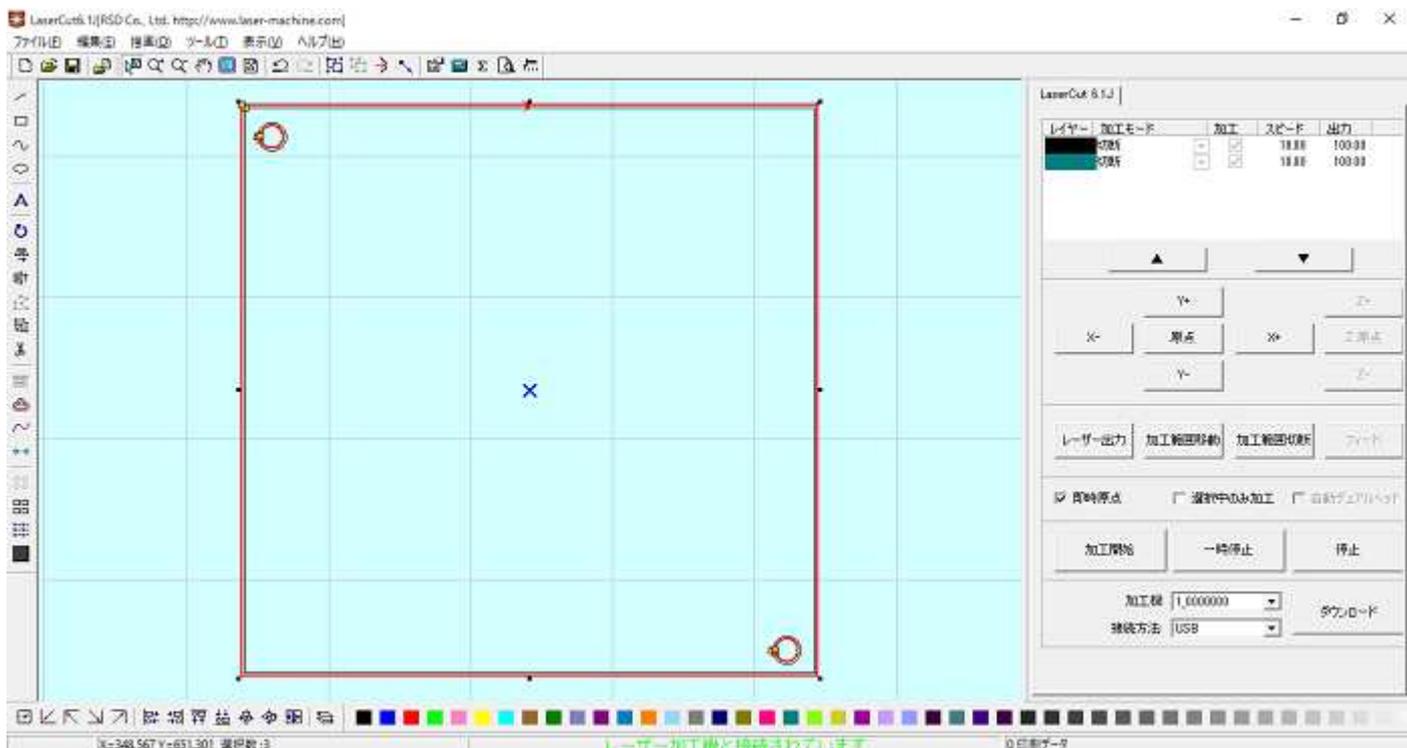

オフセットで生成されたレイヤーを残して、元々のデータの黒色レイヤーを「加工しない」に変更すれば、データの完成です。

オリジナルデータのチェックを外す

レイヤー	加工モード	加工	スピード	出力
切断		<input type="checkbox"/>	10.00	100.00
切断		<input checked="" type="checkbox"/>	10.00	100.00

注) オフセットで生成されたレイヤー色は、データによって異なる場合があります。